


## BT ミニフォン2 アップデート説明書

対象のお客様：BT ミニフォン本体からの着信音が鳴らない場合


必要なもの BT ミニフォン2 (バッテリーを入れた状態)

マイクロ USB ケーブル (データ通信可能なものをご用意ください)


1. ZIP ファイルをご解凍いただき、そのフォルダー内のドライバーフォルダーをダブルクリック

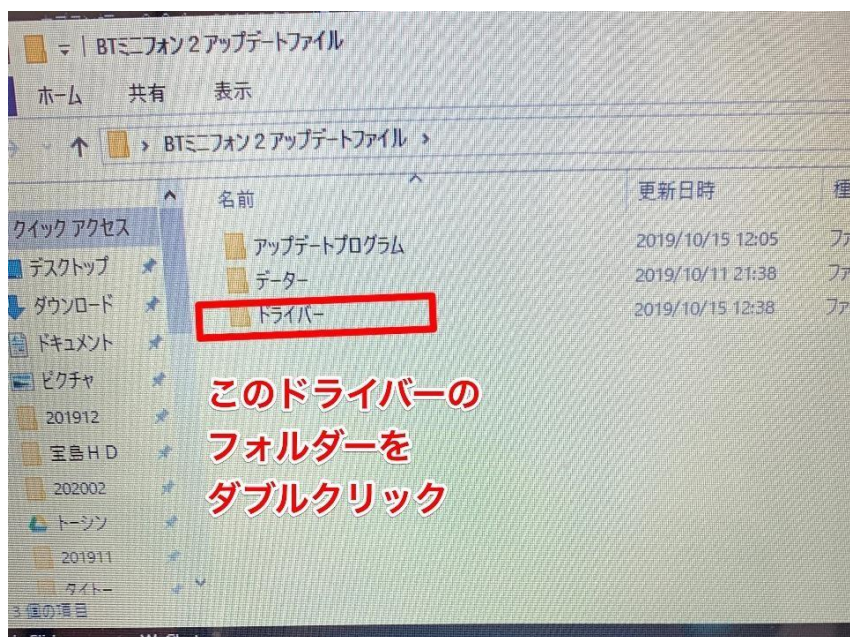


2. そのフォルダー内にある PL-2303~~のプログラムを起動してドライバーをインストールして下さい

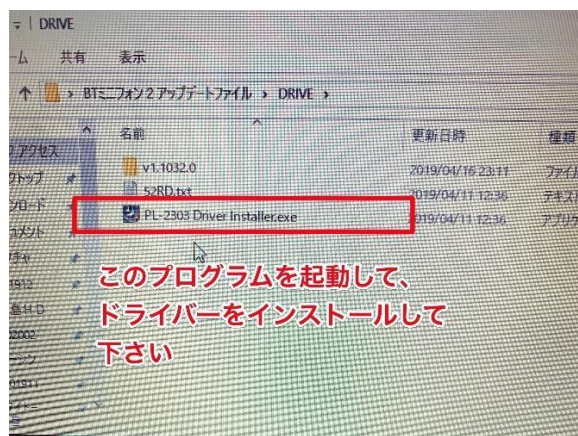

その後、ドライバー内にあるv1.1032.0のフォルダーを開き

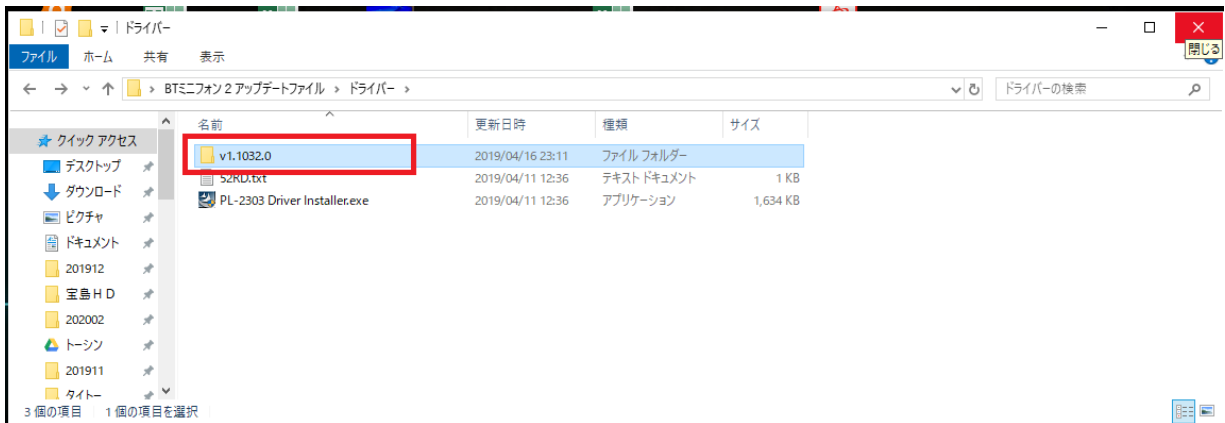


InstallDrive.exeを起動してください

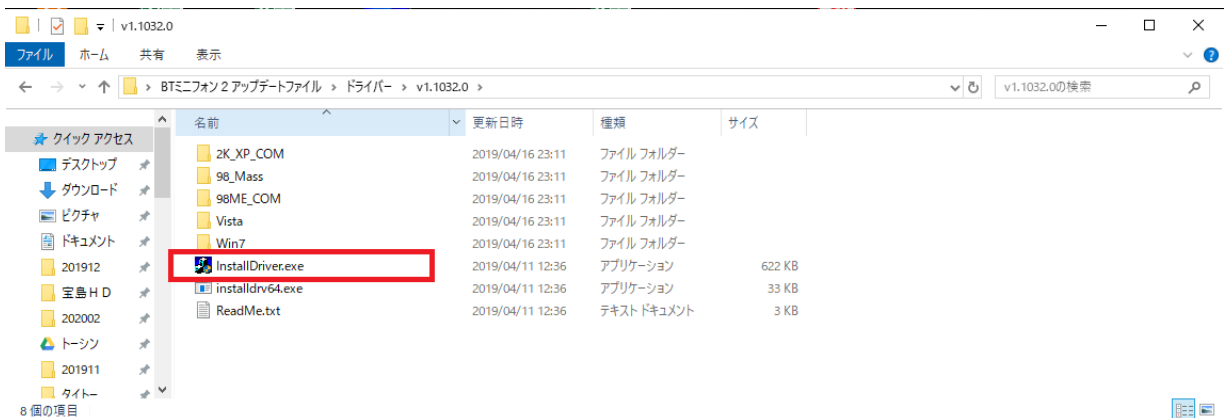


手順にしたがいドライバーをインストールして下さい。 インストール後に互換性の問い合わせがPOPアップしても正しくインストールできたを選択願います


3. アップデートプログラムフォルダー内の MultiPortFlashDownloadProject.exe をダブルクリックして起動

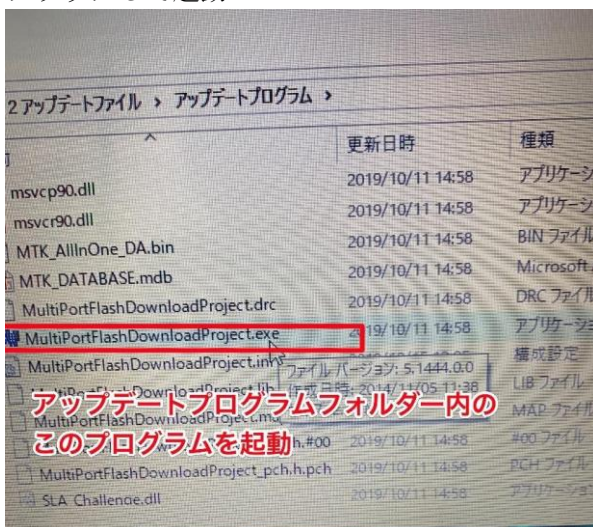


4. プログラムが起動出来たら、画面左上の file をクリック

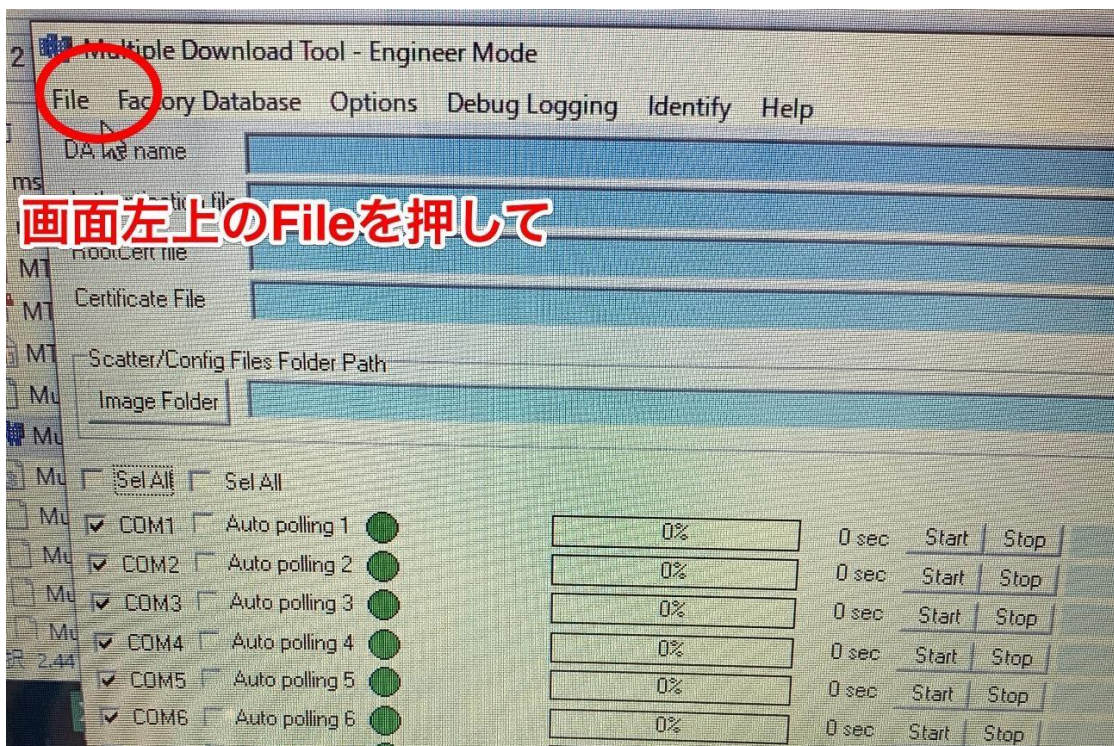


5. Open DA file を選択後、この MTK\_AllInOne\_DA.bin を選択して開く

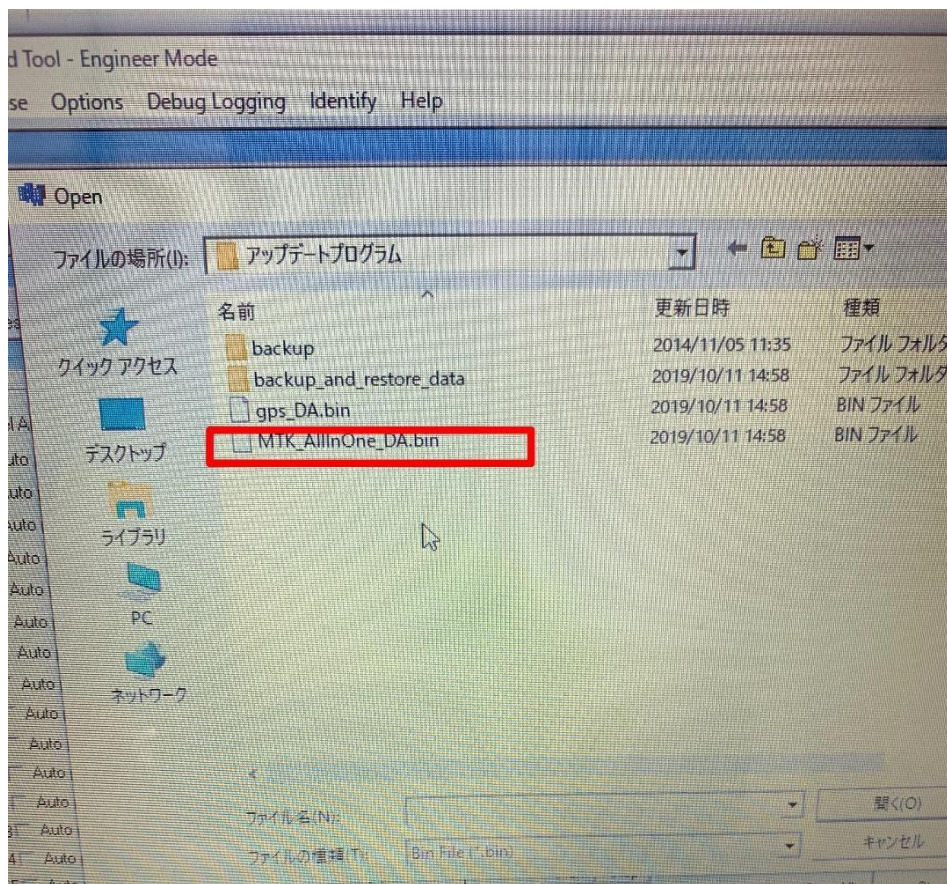


次に imagefolder をクリック

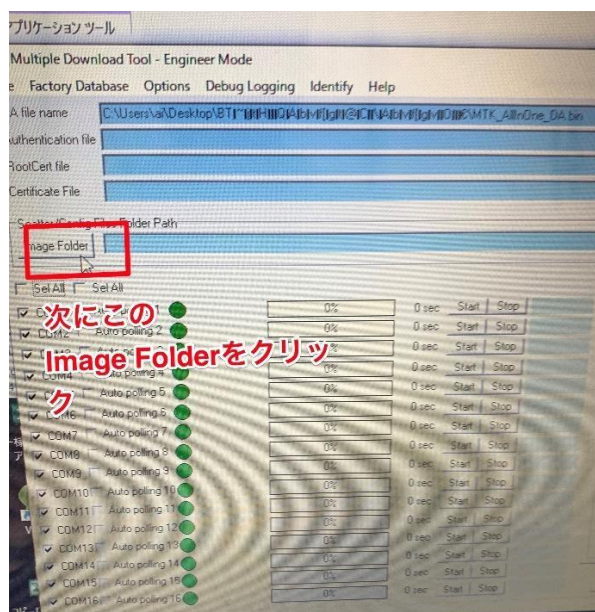

解凍したフォルダー内のデータというフォルダーを選択

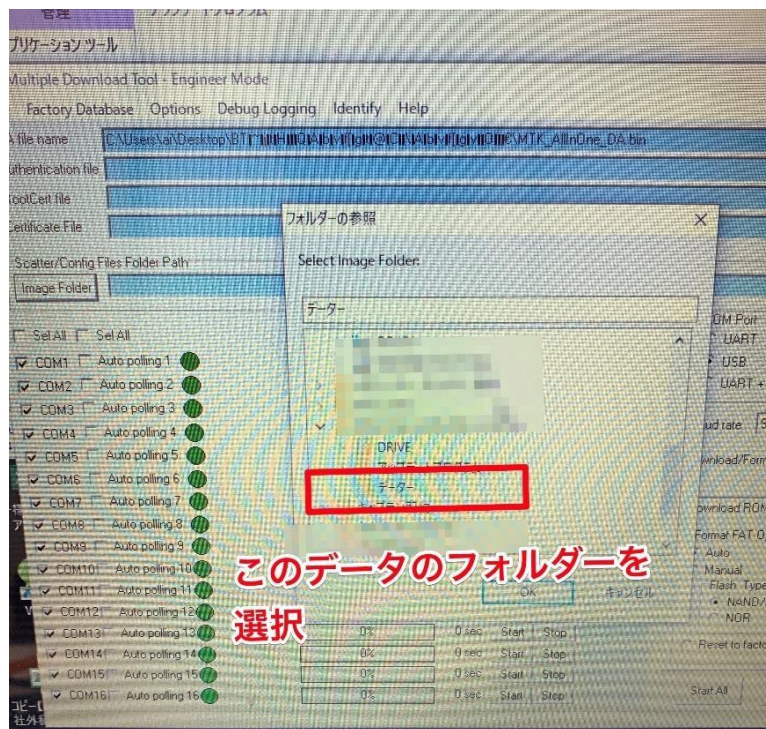

その後 start ボタンを押したのちに、ミニフォンの数字の9を押し続けながら、データ一転送可能なマイクロ USB ケーブルを差すと5秒ぐらいしたら更新が始まります。

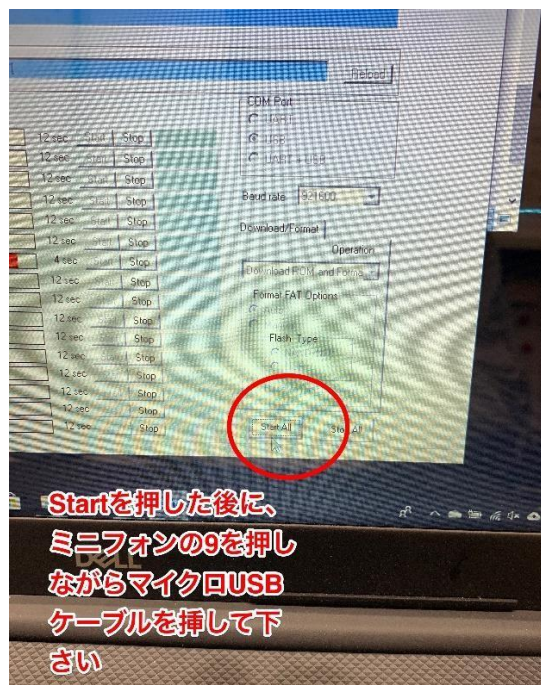



最後に画面がこの状態になれば完成です。ケーブルを抜いてミニフォンの電源をいれてください

